

Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: 235L1 Aktivitetsytan Lekplats

Adress: Björkuddsvägen 104

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-05-21

Datum för protokoll: 2023-05-27

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= B-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8.2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej





Besiktningsman: Ewa Andersson



Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB









Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala



Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningsman som förklarar sina ställningstaganden.





Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
				
1	Vattenlek , Kompan M59170 Tillverkad 2019 Står i baksandya 1.1 Inga avvikelser observerade 1.2 Info: Utformningen av den röda skålen gör att vatten riskerar att frysa sönder den vid isbildning. Den gula skålen har ett så litet avrinningshål att det lätt täpps igen	-- --		
1	 			
2	Vippunga typ 2A , Kompan motorcykel märkt M16801 Tillverkad 2019 Står i täckbarksyta 2.1 Står ca cm för högt monterat 2.2 ID-märkning saknas	C C	Ska monteras i den höjd som tillverkaren avsett för att få det mothåll som krävs. Barkytan har satt sig efter utläggningen Ska finnas på alla lekredskap (1,4.2.14 1,7.1
2				



3	Vippunga typ 2A , Kompan 16801 nyckelpiga, Tillverkad 2019 Står i täckbarksyta 3.1 Står ca 8cm för högt monterad Står snett 3.2 Skruv har släppt i sitsen	C	Ska monteras i den höjd som tillverkaren avsett för att få det mothåll som krävs. Barkytan har satt sig efter utläggningen. Ska stå rakt. Redskap ska vara helt	1,4.2.14 1
3				
4	Liten karusell typ F , Kompan ELE400024-3717LG Tillverkad 2021 Står i täckbarksyta 4.1 Det har bildats en cirkulär grop runt redskapet	B	Gropar ej tillåtet	1,4.2.8.3
4				
5	Balanslek , Kompan GXY935012 Tillverkad 2019 Står i täckbarksyta Höjd: 57cm 5.1 Det har bildats en grop runt redskapet	C	Gropar ej tillåtet	1,4.2.8.3

5				
6	<p>Kombiställning med rutsch, Kompan PCM101300-0602 Tillverkad 2019 Plattformshöjd: 67cm Står i täckbarksyta</p>			
6.1	Ej godkänd höjd på barriärer och balkongräcke, endast 52,5cm	B	Över 60cm höjd ska barriärer finnas och vara 70cm höga.	1,4.2.4.4
6.2	Står 7cm för högt monterad	C	Ska monteras i den höjd som tillverkaren avsett. Barkytan har satt sig efter utläggningen	1,4.2.14
6				
7	<p>Gungställning Kompan KSW922- Custom, ID 20032890, två babysitsar Tillverkad 2019 Står i täckbarksyta Beräkningshöjd: 145cm</p>			
7.1	Gropar under sitsarna.	C	Gropar ej tillåtet	1,4.2.8.3
7.2	Info: Det är en massa små hål i bommen som står öppna, 8st/sits. Ska skyddas med täcklock	--		
7				

8	Gungställning Kompan KSW-924 Custom, en grupsits och två plansitsar Tillverkad 2019 Står i täckbarksyta Beräkningshöjd: 196cm 8.1 Stora gropar under sitsarna Info: Groparna gör att sitsarna hänger väldigt högt. Det måste vara stora barn för att ta sig upp (storsits: 90cm, planksits: 75cm)	B --	Gropar ej tillåtna	1,4.2.8.3
8				
9	Kombiställning med rutsch och räler mm, Kompan Tillverkad 2019 Står i täckbarksyta Plattformshöjd: 195cm,159cm och 156cm Höjd på klättervägg: 155cm Höjd på klätternät: 285cm 9.1 Grop framför rutschens utåkning och rälerans utåkning 9.2 Saknas ca 26cm material runt rälerna 9.3 ID-märkning saknas	B B C	Gropar ej tillåtna Tillverkarens angivna höjd för markytan ska bibehållas Ska finnas på alla lekredskap. Ska heta PCM211703	1,4.2.8.3 1,4.2.14 1,7.1
9				
10	Karusell typ B , Kompan tillgänglighetsanpassad, PCM157 Tillverkad 2021 Står i gjutgummiyta 10.1 Inga avvikelser observerade	--		

10				
11.1	Rullstolsramp/lek Platsbyggd Står på asfaltyta Högsta plattformshöjd: 40cm Ej godkänt öppningsmått i handledaren, D=215mm	A	Över 60cm höjd får ej öppningsmått D=90-230mm förekomma. Risk att fastna med huvudet och bli hängande	1,4.2.7.2
11	 			
12.1	Rullstolsramp, platsbyggd Höjd: 11,5cm 8cm och 5,5cm Står på asfaltyta Inga avvikelser observerade	--		
12				
13	Gungställning, Kompan KSW923, en gruppunga och en plansits. Tillverkad 2019 Står i gjutgummiyta Beräkningshöjd: 197cm			

13.1	Grupsitsen hänger endast 31cm över mark	B	Ska vara 40cm från underkant till mark i mest utsatta läget.	2.4.2
13.2	Info: 8 små öppna hål i bommen. Ska ha täcklock	--		
13				
14	Karusell typ E , Kompan GXY916 Tillverkad 2019 Står i gjutgummiyta			
14.1	Endast 315cm till kombiredskapets karuselldel	B	Ska ha ett eget fallutrymme 200cm som ej får delas. Ska vara 400cm till kombins karusell	5.4.3 tabell 1
14				
15	Kombiredskap med karusell typ A och klättrvägg, Kompan GXY947012-3717. Tillverkad: 2019 Högsta höjd: 300cm Höjd på klättrvägg: 213cm Står i gjutgummiyta			
15.1	Endast 315cm till annan karusell	B	Ska ha ett eget fallutrymme 200cm som ej får delas. Ska vara 400cm till den andra karusellen	5.4.3 tabell 1

15				
16	Övrigt Ej lekredskap Skuggtak			
16.1	Inga avvikelser observerade	--		
16				
17	Bordtennisbord I metall och betong med metallnät Står på asfaltyta			
17.1	Inga avvikelser observerade	--		
17				
18	Bordtennisbord I metall och betong med metallnät Står på asfaltyta			
18.1		--		



Underskrift:

Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB