

Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: 243L3 Axvägens lekplats

Adress: Axvägen

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-06-04

Datum för protokoll: 2023-06-11

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= B-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8.2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej


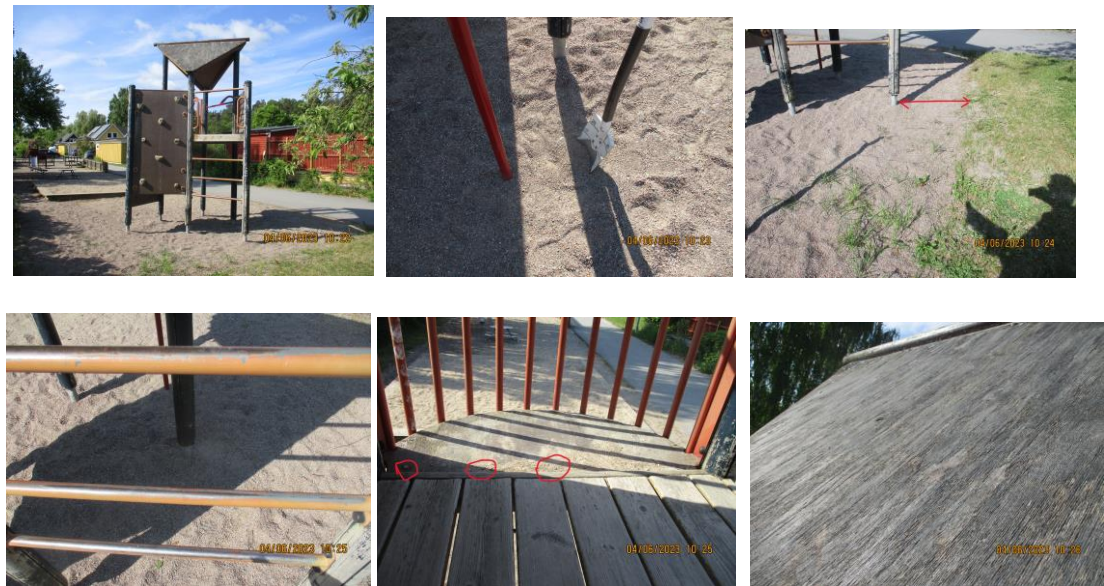
Besiktningssman: Ewa Andersson




Innehår Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningssman som förklarar sina ställningstaganden.

Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Klätterredskap, Hags Uniplay Kasbek nr 408615 Tillverkad 1999 Plattformshöjd: 169cm Höjd på klättervägg: 240cm			
1.1	Får ner spaden endast 8cm vid brandmansstängan.	B	Materialet är rätt men ogräs/gräs försämrar den stötdämpande förmågan.	1,4.2.8.5.2
1.2	Endast 70cm till ogräskant	B	Ska vara stötdämpande material inom hela fallutrymmet 163cm runt redskapet	1,4.2.8.2.5
1.3	Rost på stegpinnarna	C	Rost ej tillåtet	1,4.1.4
1.4	Uppstickande skruvar i balkonggolv	C	Ej uppstickande komponenter	1,4.2.5
1.5	Info: Takskivorna och balkonggolvet börjar bli slitna	--		
1				
2	Övrigt Ej lekredskap Baksandlåda			

2.1	Röta i sarg	C	Trä får inte vara rötskadat	1,4.2.1
2.2	Flisigt trä i sarg	C	Trä får inte vara flisigt	1,4.1.3
2.3	Uppstickande spikar o skruvar	C	Ej vassa uppstickande komponenter	1,4.2.5
2				
3	Balanslek , Sjögång 593551 Tillverkat: 2002			
3.1	Får ner spaden endast 6-10cm	B	Ska vara ett stötdämpande fallunderlag 150cm runt hela redskapet	1,4.2.8.5.2
3				
4	Övrigt Ej lekredskap Bänkbordskombination för barn Nytt, flyttbart			
4.1	Inga avvikelser observerade	--		
4				
5	Kombiredskap med rutsch, Hags Plattformshöjd: 23cm, 68cm och 102cm			
5.1	Får ner spaden endast 6cm vid stegen	B	Fallunderlaget är rätt men det har blivit en hårt packad horisont. Ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet.	1,4.2.8.5.2

5.2	Det ligger en betongplatta i fallutrymmet	B	Ska vara hindersfritt i hela fallutrymmet.	1,4.2.8.2.5 3,4.2 se figur 1
5.3	Tvärstaget över rutschen sitter för lågt, endast 52 över rutsch.	B	Ska sitta 60-90cm över rutsches start.	3,4.3.2
5.4	Rutschen ska ha en skyddsdel som är 50cm hög i någon punkt	B	Skyddsdel saknas	
5				
6	Gungställning , Hags metall två sektioner för 3 sitsar, 1 enkeldäck, 1 plank och 1 babysits. Beräkningshöjd: 195cm			
6.1	Endast 362cm till stängsel och 420cm till inspringningsskydd	C	Ska vara 394cm till häck och 494 till inspringningsskydd.	2,4.10.2 bilaga A
6.2	Fundament ligger endast 10-15cm under mark	C	Ska ligga 40cm under mark	1,4.2.14
6.3	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1
6.4	Schacklarna till plankansitsen vid vridleden sitter felaktigt monterade	C	Ska monteras rätt	1
6				

Underskrift:



Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB